

LEGEPLADSINSPEKTION


Udført for:

Grundejerforeningen Ny Bringe

--

Antal beliggenheder: 6

Antal redskaber: 32

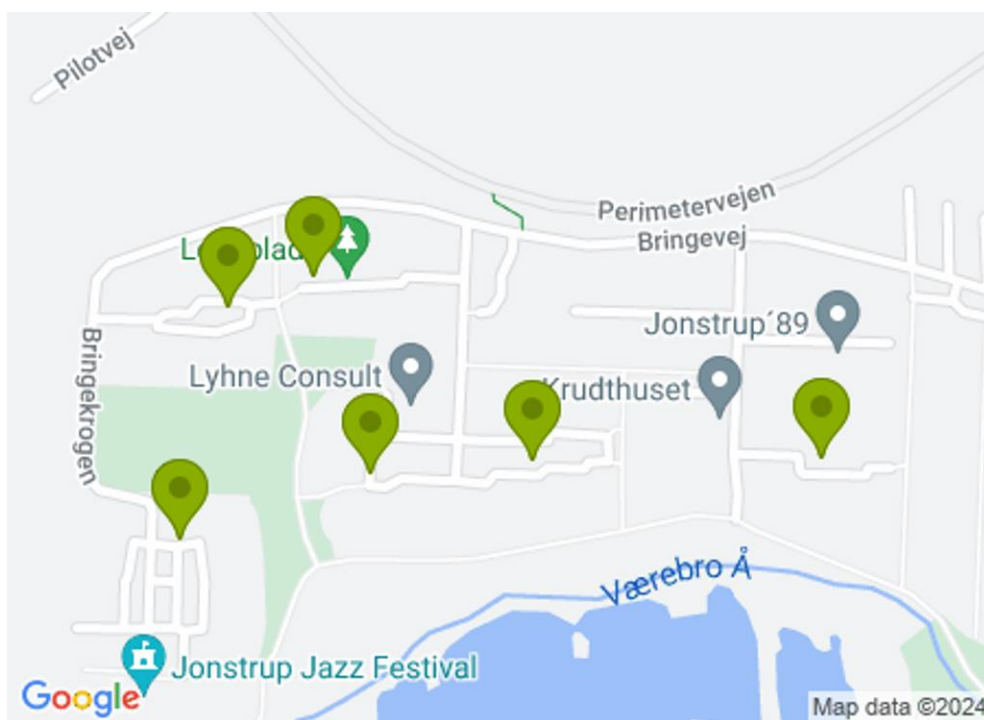

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Henning Maegaard - 056

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 056 fra DNV.

Inspektionsdato: feb. 15, 2024

Rapportnr.: HM3083

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION skal ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION skal ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION skal ske dagligt-ugentligt el. eft. bel

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation


Kunde	Grundejerforeningen Ny Bringe	Kundenr.	
Adresse	Bringebakken 34	Kontaktperson	Torben Rasmussen
Forstad/by		Kontakttilf.	
Postnr./By	3500 / Jonstrup	E-mail	tsoelbeck@gmail.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulp et. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

 Certificeret legepladsinspektør



Henning Maegaard

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47 (LP1)		Adresse: Bringebakken 47, Værløse. 3500			Side 3
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon:	
Risikovurdering	3	10	6		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33 (LP2)		Adresse: Bringetoften 33, Værløse. 3500			Side 21
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon:	
Risikovurdering	1	4	1		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80 (LP3)		Adresse: Bringebakken 80, Værløse. 3500			Side 29
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon:	
Risikovurdering	1	5	1		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2 (LP4)		Adresse: Bringekrogen 2, Værløse. 3500			Side 35
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelsen@nybringe.dk		Telefon:	
Risikovurdering	1	9	7		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23 (LP5)		Adresse: Bringekrogen 23, Værløse. 3500			Side 49
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon:	
Risikovurdering		1	2	1	
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44 (LP6)		Adresse: Bringebakken 44, Værløse. 3500			Side 54
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon:	
Risikovurdering	1	1	4		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47 (LP1)

Adresse: Bringebakken 47, Værløse. 3500



Redskabsoversigt



Navn: Legetårn med rutschebane
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 9



Navn: Gyng 1
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent af redskabstype: KPL904
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Spilophøne
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Producent af redskabstype: M101
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 2



Navn: Gyng 2.
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent af redskabstype: KPL903
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 2

Redskabsoversigt



Navn: Drejekar
 Redskabstype: 1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)
 Producent af redskabstype: ELE400024
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Albatros
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktssvippe (type 3)
 Producent af redskabstype: M143
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Balancestubbe 13 stk.
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1k - trædeelement
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1 - Fritstående legeredskab
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent af redskabstype: M7000P
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Tunnelrør Ø750
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Legetårn med ruthebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Legetårn med ruthebane

Redskabsnr.: LP1.9

Producent: KOMPAN A/S

Materiale: Stål/træ

Fri faldhøjde: 2.450 mm



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der mangler ca 10 cm sand på hele området.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i 2 stolper på lille tårn.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret 4 steder i stolper og 1 sted på taget.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og forfald i begge tagplader	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd i viste platform. Bør udskiftes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i gangbro.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og forfald i viste platform. Bør udskiftes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de støddabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlaget trænger til vedligeholdelse. Udstrækning skal her være 150 cm og 200 cm foran rutschebanen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlaget trænger til vedligeholdelse. Udstrækning skal her være 213 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gynge 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Gynge 1
Redskabsnr.: LP1.3
Serienummer: KPL904
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: KOMPLAY/KPL904
Installationsdato: jan. 01, 2012
Materiale: FSC træ

Højde: 2.660 mm
Bredde: 2.330 mm
Dybde: 3.140 mm
Fri faldhøjde: 1.400 mm
Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.760 mm (48,11 m²)
Småbørn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 175\text{cm}$ når der ikke er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. Der til skal der lægges 50cm, som ikke må indeholder nogen forhindringer. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde
Status	Åben
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal være 348 cm + 50 cm uden forhindringer. Ialt 398 cm. Her er målt 270 cm til græs. Græs bør fjernes og der bør efterfyldes med sand.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Viste gyngeleje er revnet. Bør udskiftes	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Spilophøne, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Spilophøne
Redskabsnr.: LP1.2
Typenummer: M101
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M101
Installationsdato: maj 01, 2004
Materiale: Træ
Højde: 770 mm
Bredde: 940 mm
Dybde: 360 mm
Fri faldhøjde: 430 mm
Sikkerhedsområde: 3.500 x 2.360 mm (8,26 m2)
Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	Lidt rust på fjeder.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. BEMÆRK: Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter	
Status	Åben	
Bemærkninger	Fodstøtter bør udskiftes	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyng 2., 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Gyng 2.
 Redskabsnr.: LP1.4
 Typenummer: KPL903
 Serienummer: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL903
 Installationsdato: maj 01, 2012
 Materiale: Kunststof/Metal
 Højde: 2.660 mm
 Bredde: 2.330 mm
 Dybde: 2.300 mm
 Fri faldhøjde: 1.430 mm
 Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.780 mm (48,24 m²)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 175\text{cm}$ når der ikke er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. Der til skal der lægges 50cm, som ikke må indeholde nogen forhindringer. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal være 332 cm + 50 cm uden forhindringer. I alt 372 cm. Her er målt 270 cm græs. Græs bør fjernes og der bør efterfyldes med sand.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Drejekar, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Drejekar
 Redskabsnr.: LP1.5
 Typenummer: Ele400024
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: ELEMENTS/ELE400024
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Højde: 600 mm
 Bredde: 550 mm
 Dybde: 520 mm
 Fri faldhøjde: 1.000 mm
 Sikkerhedsområde: 3.520 x 3.550 mm (12,50 m²)
 Store børn
 Unge



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet er ikke installeret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Redskaber bør installeres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. EN1176 Del 7 Pkt. 5.2 Installation	
Status	Åben	
Bemærkninger	Redskabet er monteret ca 12 cm for højt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Albatros, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunkt vippe (type 3)
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Brangebakken 47

Navn: Albatros
Redskabsnr.: LP1.6
Typenummer: M143
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M143
Installationsdato: jan. 01, 2012
Materiale: Stål

Højde: 920 mm
Bredde: 3.100 mm
Dybde: 550 mm
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsområde: 3.550 x 5.130 mm (18,21 m²)
Småbørn
Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Fodstøtte er ødelagt og bør udskiftes	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Balcestubbe 13 stk., 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1k - trædeelement
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Brangebakken 47

Navn: Balcestubbe 13 stk.
Redskabsnr.: LP1.7
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 600 mm



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i toppen af flere stubbe	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Sandkasse
Redskabsnr.: LP1.0
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47**

Navn: Legehus
Redskabsnr.: LP1.1
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M7000P
Materiale: HDPE
Højde: 1.460 mm
Bredde: 1.320 mm
Dybde: 1.850 mm
Fri faldhøjde: 320 mm
Sikkerhedsområde: 4.850 x 4.320 mm (20,95 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Tunnelrør Ø750, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h -
Tunnel
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47**

Navn: Tunnelrør Ø750
Redskabsnr.: LP1.8
Producent: Ukendt producent
Materiale: Plast


Fri faldhøjde: 920 mm

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33 (LP2)

Adresse: Bringetoften 33, Værløse. 3500

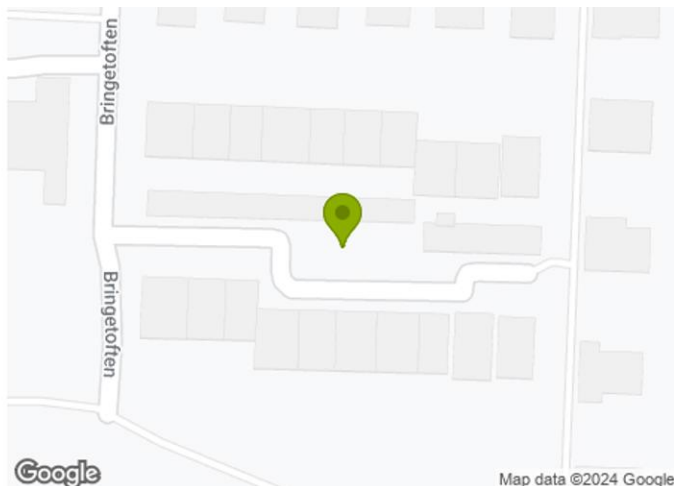

Redskabsoversigt



Navn: Gynge
 Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent af redskabstype: BASIC900P
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Sandbord 1
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent af redskabstype: M584
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Sandbord 2
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent af redskabstype: M584
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Vippedyr
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Gyng
 Redskabsnr.: LP2.0
 Typenummer: Basic900
 Serienummer: BASIC900P
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: BASIC/BASIC900P
 Materiale: Stål/træ
 Højde: 2.150 mm
 Bredde: 3.680 mm
 Dybde: 2.000 mm
 Fri faldhøjde: 1.200 mm
 Sikkerhedsområde: 7.150 x 3.680 mm (26,31 m²)



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Se bemærkning	
Status	Åben	
Bemærkninger	Gyngen er placeret uhensigtsmæssigt. Gyngeretningen er direkte ud mod vej hvor der kører biler.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Overskydende kæde bør fjernes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er forhindringer i rummet i forlængelse af faldunderlaget inden for 50cm fra faldunderlagets afslutning. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 175\text{cm}$ når der ikke er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. Der til skal der lægges 50cm, som ikke må indeholde nogen forhindringer. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde
Status	Åben
Bemærkninger	Kantafgrænsningen befinder sig inden for de sidste 50 cm.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 225\text{cm}$ når der er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal være 350 cm. Her er målt 240 cm til hæk. Jeg vurderer at sandsynligheden for at falde ud af babygynge er meget lille.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Sandkasse
 Redskabsnr.: LP2.1
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33**

Navn: Legehus
Redskabsnr.: LP2.5
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og forfald i viste tagplade	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandbord 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Sandbord 1
 Redskabsnr.: LP2.2
 Typenummer: M58470
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M584
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: HDPE
 Højde: 550 mm
 Bredde: 720 mm
 Dybde: 770 mm
 Sikkerhedsområde: 3.790 x 3.790 mm (14,36 m2)
 Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandbord 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Sandbord 2
Redskabsnr.: LP2.3
Typenummer: M58470
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M584
Installationsdato: jan. 01, 2012
Materiale: HDPE
Højde: 550 mm
Bredde: 720 mm
Dybde: 770 mm
Sikkerhedsområde: 3.790 x 3.790 mm (14,36 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Vippedyr, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Vippedyr
Redskabsnr.: LP2.4
Producent: Ukendt producent
Materiale: Stål/træ
Fri faldhøjde: 470 mm

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80 (LP3)

Adresse: Bringebakken 80, Værløse. 3500



Redskabsoversigt



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent af redskabstype: BASIC750
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 3



Navn: Legetårn med rutschebane
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane

Åbne
 anmærkninger: 3



Navn: Gyngestativ ekskl. sæder
 Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent af redskabstype: KPL901
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1

**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80**

Navn: Legehus
Redskabsnr.: LP3.1
Typenummer: Basic750
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: BASIC/BASIC750
Materiale: HDPE
Højde: 1.470 mm
Bredde: 1.420 mm
Dybde: 1.510 mm
Fri faldhøjde: 380 mm
Sikkerhedsområde: 4.510 x 4.420 mm (19,93 m2)
Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav


Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Her mangler et logo
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i taget	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og forfald i gulvet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

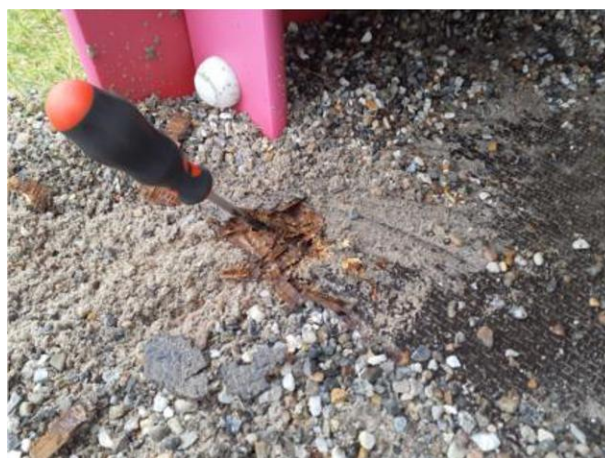

Redskab - Legetårn med rutschebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80

Navn: Legetårn med rutschebane

Redskabsnr.: LP3.2

Materiale: Træ

Fri faldhøjde: 2.340 mm



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav



Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget omkring legeredskabet er for lille. Faldunderlagets udstrækning skal her beregnes efter aktuel faldhøjde/3x2+50 cm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.4 Stødområdets udstrækning samt Figur 17
Status	Åben
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal her være 206 cm. Her er målt 154 cm. Jeg vurderer at et fald i denne retning ikke er ret sandsynligt og dermed risikoen for tilskadekomst lille.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Flexslange er ødelagt og bør udskiftes
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

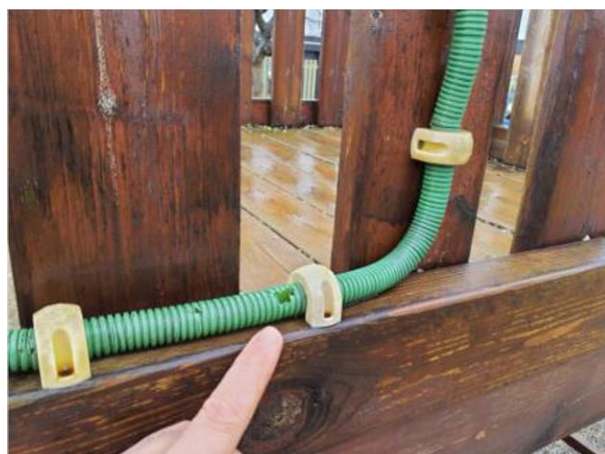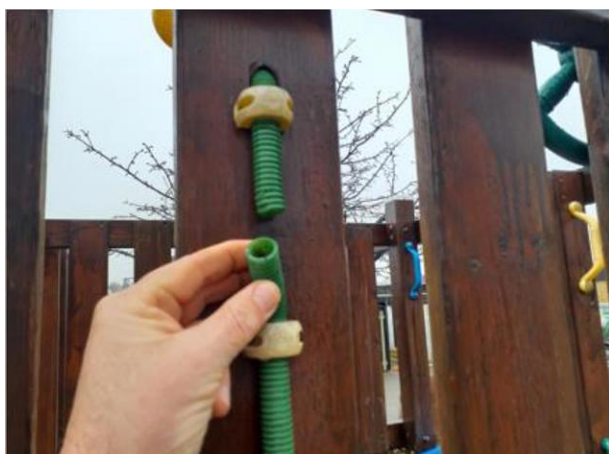

Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Redskabet har udstikkende boltgevind som rager ud fra redskabet. Udstikkende boltgevind i en tilgængelig del af redskabet skal være permanent dækket, med fx møtrikker med afrundet hoved. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret 9 steder på bagsiden af klatrevæg
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyngestativ ekskl. sæder, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80

Navn: Gyngestativ ekskl. sæder

Redskabsnr.: LP3.0

Typenummer: Kpl9031

Serienummer: KPL901

Producent: KOMPAN A/S

Produkt: KOMPLAY/KPL901

Installationsdato: jan. 01, 2012

Materiale: FSC træ

Højde: 2.370 mm

Bredde: 5.980 mm

Dybde: 4.070 mm

Fri faldhøjde: 1.200 mm

Sikkerhedsområde: 6.070 x 6.980 mm (42,37 m2)

Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2 (LP4)

Adresse: Bringekrogen 2, Værløse. 3500



Redskabsoversigt



Navn: Legetårn med rutschebane

Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber

Producent: KOMPAN A/S

Åbne

anmærkninger: 6



Navn: Legehus

Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus

Producent: Ukendt producent

Åbne

anmærkninger: 5



Navn: Gynge 2.

Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Producent af redskabstype: KPL903

Producent: KOMPAN A/S

Åbne

anmærkninger: 3



Navn: Hest

Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)

Producent af redskabstype: M172

Producent: KOMPAN A/S

Åbne

anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Gyngе 1
 Redskabstype: 1.2 - Gyngе/1.2b - Ёn rotationsakse (type 1)
 Producent: Vinci Play

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Tunnelrør Ø78
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Legetårn med rutschebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Legetårn med rutschebane
 Redskabsnr.: LP4.3
 Typenummer: KPL
 Producent: KOMPAN A/S
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 1.800 mm



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i viste platform	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Afstanden mellem stigertrinene er ikke ens. Stigertrin skal have samme indbyrdes afstand. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.9.1 Stiger	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Skyldtes råd i toppen af de 2 viste stolper.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i viste platform flere steder.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret mellem klatrevæg og platform.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

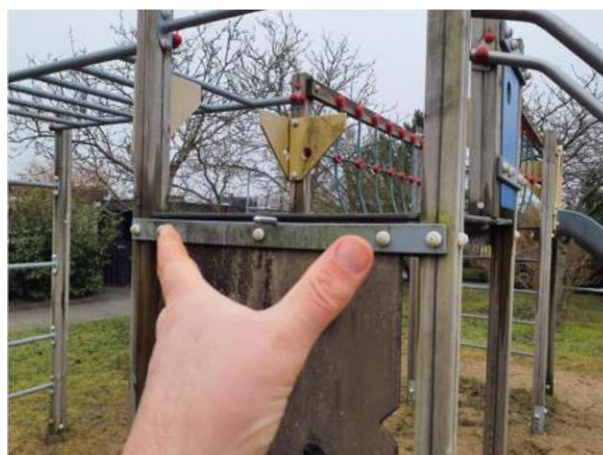

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget omkring legeredskabet er for lille. Faldunderlagets udstrækning skal her beregnes efter aktuel faldhøjde/3x2+50 cm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.4 Stødområdets udstrækning samt Figur 17	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlaget trænger til vedligeholdelse. Faldunderlagets udstrækning skal være 170 cm hele vejen rundt. Dog 215 cm rundt om armgang og 200 cm foran rutschebanen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2**

Navn: Legehus
Redskabsnr.: LP4.2
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ




Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der må ikke være nogen udstikkende søm, skruer, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter i redskabet som her. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og forfald i gulvet	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Redskabet har udstikkende boltgevind som rager ud fra redskabet. Udstikkende boltgevind i en tilgængelig del af redskabet skal være permanent dækket, med fx møtrikker med afrundet hoved. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret 8 steder ved dør.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

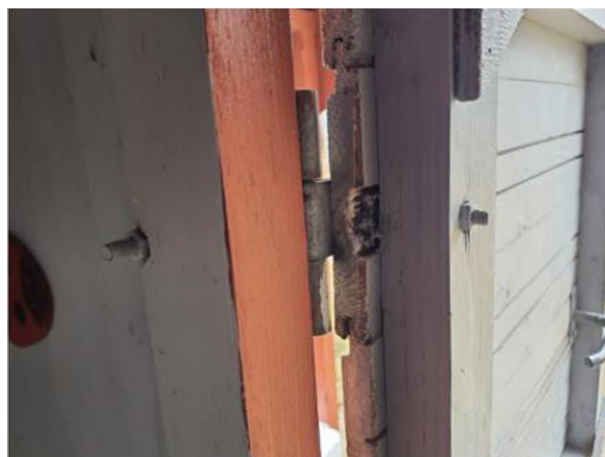

Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem viste bevægelige dele. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

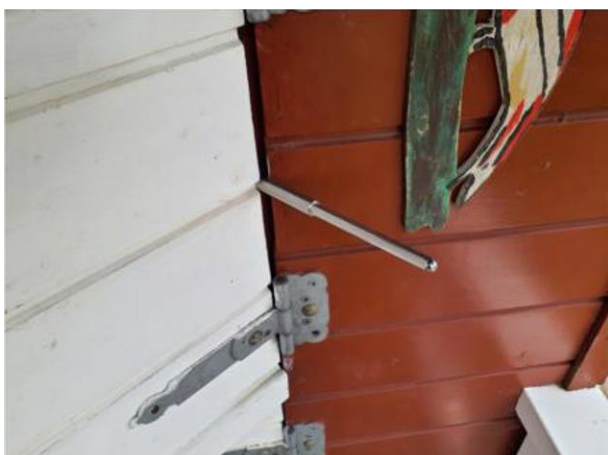

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er muligt, at låse døren i leghuset. Døre må ikke kunne låses, eks. med en pind gennem hullet på beslaget. Åbninger med fx døre må ikke kunne låses og skal være tilgængelige uden yderligere hjælpemidler (fx en stige, der ikke er en integreret del af redskabet). EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.3 Adgang for voksne	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyng 2., 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Gyng 2.
 Redskabsnr.: LP4.5
 Typenummer: KPL903
 Serienummer: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL903
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: Kunststof/Metal
 Højde: 2.660 mm
 Bredde: 2.330 mm
 Dybde: 2.300 mm
 Fri faldhøjde: 1.430 mm
 Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.780 mm (48,24 m²)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet er ikke installeret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Redskaber bør installeres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. EN1176 Del 7 Pkt. 5.2 Installation	
Status	Åben	
Bemærkninger	Redskabet er monteret ca 10 cm for højt i forhold til niveau 0 mærkerne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlaget trænger til vedligeholdelse. Faldunderlagets udstrækning skal være 342 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Hest, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Hest
 Redskabsnr.: LP4.0
 Typenummer: M17201
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M172
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: HDPE
 Højde: 820 mm
 Bredde: 960 mm
 Dybde: 350 mm
 Fri faldhøjde: 600 mm
 Sikkerhedsområde: 2.350 x 3.500 mm (8,22 m²)
 Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Fjederskål er løs på fundament. Der mangler muligvis nogle bolte.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Sandkasse
Redskabsnr.: LP4.1
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Redskabet er i kraftig forfald og bør udskiftes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyng 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Gyng 1
Redskabsnr.: LP4.4
Typenummer: 1422
Producent: Vinci Play
Installationsdato: jan. 01, 2021
Materiale: Stål

Fri faldhøjde: 1.200 mm
Småbørn
Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlaget trænger til vedligeholdelse. Faldunderlagets udstrækning skal være 322 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Tunnelrør Ø78, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Tunnelrør Ø78
Redskabsnr.: LP4.6
Producent: Ukendt producent
Materiale: Plast


Fri faldhøjde: 830 mm

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23 (LP5)

Adresse: Bringekrogen 23, Værløse. 3500

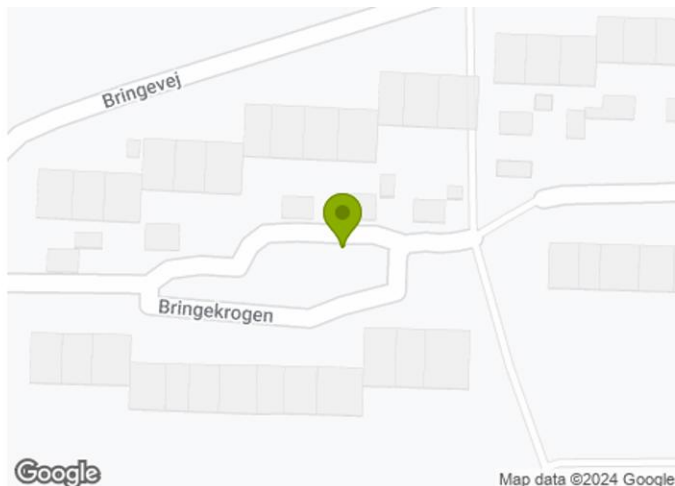

Redskabsoversigt



Navn: Gyng
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Rudeco & Truelsen

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent af redskabstype: M7000
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
Redskabstype: 1 - Fritstående legeredskab
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0

Redskab - Gynge, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23

Navn: Gynge

Redskabsnr.: LP5.0

Producent: Rudeco & Truelsen

Materiale: Træ

Fri faldhøjde: 1.220 mm



Anmærkning

Risikovurdering: 2 - Høj

Beskrivelse	Det anbefales, at redskabet afspærres ind til det er fjernet fra legepladsen. Hvis redskaberne ikke er sikre, bør publikum forment adgang. EN1176 Del 7 Pkt. 4.1 Generelt
Status	Åben
Bemærkninger	Redskabet er i kraftig forfald og bør ikke benyttes.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. Definitionen af frirummet er det cylindriske rum, som brugeren optager under brug. Her er det siddende. Radius 1000mm, højde 1500mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum	
Status	Åben	
Bemærkninger	Alle kædeovertræk er ødelagte og bør udskiftes	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er brud på gyngedækket. Der er risiko for udstikkende ståltråd. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Viste dæk er revnet og bør udskiftes	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: LP5.2
 Typenummer: M7000
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M7000
 Materiale: HDPE
 Højde: 1.460 mm
 Bredde: 1.320 mm
 Dybde: 1.850 mm
 Fri faldhøjde: 380 mm
 Sikkerhedsområde: 4.850 x 4.320 mm (20,95 m²)
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23

Navn: Sandkasse

Redskabsnr.: LP5.1

Producent: Ukendt producent


Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44 (LP6)

Adresse: Bringebakken 44, Værløse. 3500

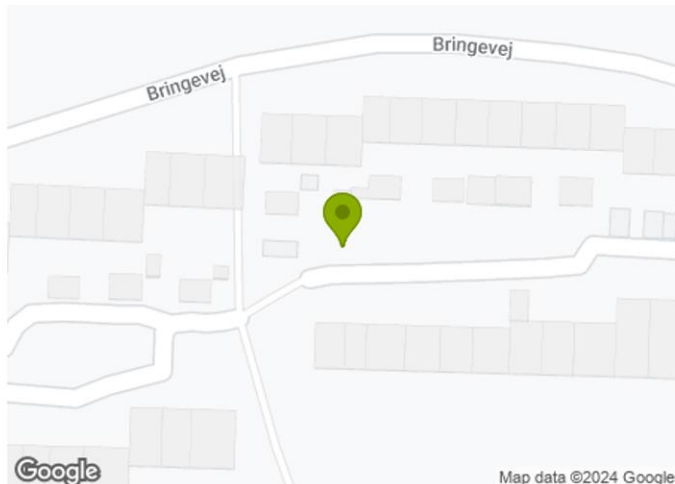

Redskabsoversigt



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: Fugleredegyng inkl. sæde
 Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent af redskabstype: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44


Navn: Legehus
 Redskabsnr.: LP6.2
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ




Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket


Beskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem viste bevægelige dele. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

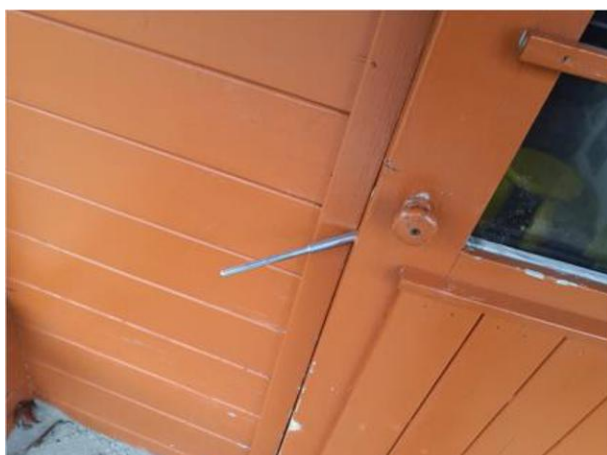

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Redskabet er generelt i dårlig stand.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

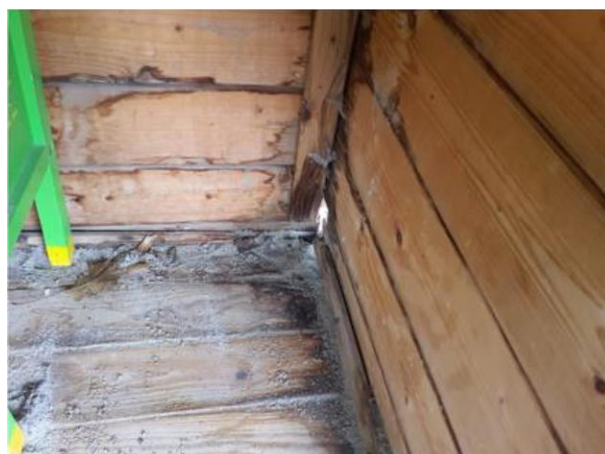

Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Terrassen er i forfald.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

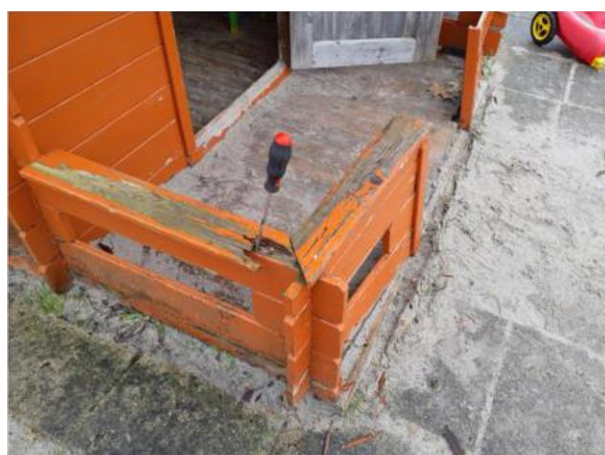

Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og flere steder på tag og udhæng og der er udstikkende skruer.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



**Redskab - Fugleredegynge inkl. sæde, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b -
 Én rotationsakse (type 1)
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44**

Navn: Fugleredegynge inkl. sæde
 Redskabsnr.: LP6.0
 Serienummer: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL903
 Installationsdato: jun. 01, 2012
 Materiale: Kunststof/Metal
 Højde: 2.660 mm
 Bredde: 2.330 mm
 Dybde: 2.300 mm
 Fri faldhøjde: 1.430 mm
 Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.780 mm (48,24 m2)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 175\text{cm}$ når der ikke er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. Der til skal der lægges 50cm, som ikke må indeholde nogen forhindringer. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Her bør etableres faldunderlag. Faldunderlagets udstrækning skal være 333 cm + 50 cm uden forhindringer.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44

Navn: Sandkasse

Redskabsnr.: LP6.1

Producent: Ukendt producent

Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stodområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5